

UPUTA ZA SIGURAN RAD – ZIDARSKI RADOVI

Ova uputa za siguran rad programski odgovara završnom osposobljavanju za samostalan rad na siguran način pri obavljanju poslova i radnih zadataka na koje je radnik raspoređen.

ZIDARSKI RADOVI

Osnovni izvori opasnosti pri radu su:

- Požar u skladištu negašenog vapna.
- Prskanje vapna i žbuke u oči i lice radnika pri spravljanju morta.
- Zarušavanje zemlje pri zidanju u iskopima.
- Pad s visine, posebice s radnih platformi, skela i ljestava.
- Pad materijala s visine na tijelo radnika.
- Prskanje morta u oči radniku pri žbukanju.
- Posjekotine i ogrebotine ruku na oštrim rubovima opeka, bloketa i betonskih blokova.
- Nagrizanje kože ruku i vrata vapnom, vapnenim mlijekom i vapnenim mortom.
- Prskanje vrućeg bitumena po rukama i licu radnika.
- Leteće čestice pri bušenju, dubljenju i probijanju konstrukcija.
- Prskanje vapna u oči pri krečenju zidova i stropova.
- Pad predmeta s visine i pad dijelova objekta pri rušenju i demontiranju objekata.



UPUTE ZA SIGURAN RAD

- Ako se na gradilištu koristi negašeno "živo" vapno, mora se čuvali u posebno izvedenim spremištima, čije je dno odignuto od tla. U naslagama vapna ne smiju se nalaziti zapaljivi predmeti, kao što su drvo, papir, krpe i si.
- Jama u kojoj se gasi vapno mora biti propisno ograđena zaštitnom ogradom.
- Uz jamu se mora nalaziti radni pod na kojem stoji radnik koji gasi vapno.
- Za gašenje vapna i izradu morta smiju se koristiti samo alati 5 dugim drškom.
- Radnici koji spravljuju mort moraju nositi zaštitne naočale, zaštitne rukavice i zaštitne čizme.
- Zidarski radovi u iskopu jama, kanala ili bunara smiju se izvoditi samo ako su osigurane bočne strane iskopa, a materijal odložen dovoljno daleko od ruba iskopa.
- Zidari koji rade u bunarima trebaju si- koristili sigurnosnim užetom i signalnim užetom te prema potrebi i plinskom maskom.
- Za rad na visini do 4,5 m zidari mogu upotrebljavati lako prenosive skele i ljestve, a za rad na većim visinama trebaju se koristiti odgovarajućim radnim skelama čiju ispravnost obvezno treba provjeriti odgovorna osoba.
- Ako se koriste skele na nogarima, nogari se smiju postaviti na razmaku od najviše 2 m i najviše u dva reda jedan iznad drugog, do najviše visine radnog poda od 4 m.
- Pri radu s ljestvama zidari se moraju vezati zaštitnim pojasom na mjestu rada.
- S tla ili radne skele smije se zidati do visine 1,5 m od poda.
- Kada konstrukcija koja se zida prijeđe tu visinu, radnik mora koristiti radnu skelu ili drugu radnu površinu.
- Na poslovima žbukanja, ručnog ili strojnog, zidari obvezno trebaju nositi štitičke za oči i lice te zaštitne gumene rukavice.
- Topljenje bitumena pri postavljanju izolacije smije se obavljati samo u posebnim kodovima s poklopcem. Kod prenošenja bitumena, treba puniti samo do dvije trećine posude, da se spriječi prelijevanje.
- Osim zaštitnih kožnih rukavica za taj posao treba se koristiti kožna pregača te gumene čizme preko kojih su s vanjske strane prebačene nogavice hlača.
- Pri poslovima dubljenja, bušenja ili probijanja ("štemanje") betona ili drugih materijala, obvezno treba nositi zaštitne naočale ili štitičke za oči i lice. Štitički mogu biti od pletene mreže.
- Za rad treba odabrati ispravan alat bez "rascvjetanih" udarnih ploha.
- Ako zidari kreče zidove i stropove, trebaju obvezno nositi zaštitne naočale.
- Ako se za rad koriste dvokrake ljestve, moraju imati lanac ili užu koje će spriječiti razmicanje krakova. S ljestvama se ne smije "hodati", nego ih se treba pomicala s tla. Dvokrake ljestve ne smiju se koristiti kao jednokrake ljestve.

POZOR - ZAPAMTITE

- Ako pri izvođenju građevinskih radova radite na podizanju skela morate ispunjavati posebne zdravstvene zahtjeve.
- Ako uz zidarske radove rukujete strojevima na mehanizirani pogon, kao što su miješalice za mort, za te poslove trebate biti posebno osposobljeni.
- Pri izvođenju radova na visini 1 m većoj od tla ili niže etaže obvezno postavite zaštitnu ogradu, prekrijte otvore, upotrijebite zaštitni pojas ili zatražite da vam se postave zaštitne mreže.

OPĆA PRAVILA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN S ORUĐIMA ZA RAD

- Strojem smije rukovati samo osposobljen radnik
- Prije početka rada uvjerite se da rad stroja neće ugrožavati druge radnike
- Dok stroj radi, zabranjeno ga je čistiti, podmazivati i popravljati
- Prostor oko stroja mora biti očišćen, a pristup stroju slobodan
- Nosite takvo radno odijelo koje stroj ne može zahvatiti dok radi
- Na glavi nosite zaštitnu kapu ili maramu, da biste izbjegli opasnost od zahvaćanja kose
- Ako se pri radu mogu ozlijediti oči, obvezno nosite zaštitne naočale ili drugo propisano osobno zaštitno sredstvo
- Dok radite na stroju, ne nosite kravatu ni bilo koji nakit
- Rabite samo ispravan alat
- Ne skidajte zaštitne naprave sa stroja
- Neposrednom rukovoditelju prijavite svaki kvar ili nedostatak na stroju
- Za strojem i oko njega nisu dopuštene šale i/ili igre